

## Biwak - Fehler #815

### CANDis: Reset does not work when STLink/Debugger is connected

02.07.2026 12:56 - Maximilian Seesslen

<b>Status:</b>	Erledigt	<b>Beginn:</b>	02.07.2026
<b>Priorität:</b>	Normal	<b>Abgabedatum:</b>	
<b>Zugewiesen an:</b>	Maximilian Seesslen	<b>% erledigt:</b>	0%
<b>Kategorie:</b>		<b>Geschätzter Aufwand:</b>	0.00 Stunde
<b>Zielversion:</b>		<b>Aufgewendete Zeit:</b>	0.00 Stunde
<b>CS Zielversion:</b>			
<b>Beschreibung</b>			

#### Historie

##### #1 - 02.07.2026 12:57 - Maximilian Seesslen

DBGMCU->CR = 0; // Debug-Freeze deaktivieren

\_DSB;

\_ISB();

NVIC\_SystemReset();

.cfg:

transport select hla\_swd

reset\_config srst\_only srst\_nogate connect\_assert\_srst

adapter\_khz 500 (1000)

mww 0xE0042004 0x00000000 (entspricht DBGMCU->CR = 0)

##### #2 - 04.07.2026 15:33 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert

It was a too ghigh pulldown (1 Mega Ohm) resistor on BOOT0. Has to be resoldered on NUC64Debug